DIESELMIX

Detroit N3

Карта подключения

Камера
PCB-R02 · CBA 0202

Адаптер
PCB-A18 · CBA 0018

Толкатель
PCB-P18 · CBA 0018-01

ПОРЯДОК РАБОТ

01 Подготовка

Перед началом работ установите требуемый ход толкателя по тест-плану выбранного изделия.


02 Проверка

Проверьте отсутствие люфта и наличие необходимого преднатяга.

03 Затяжка

Моменты затяжки указаны на схеме.



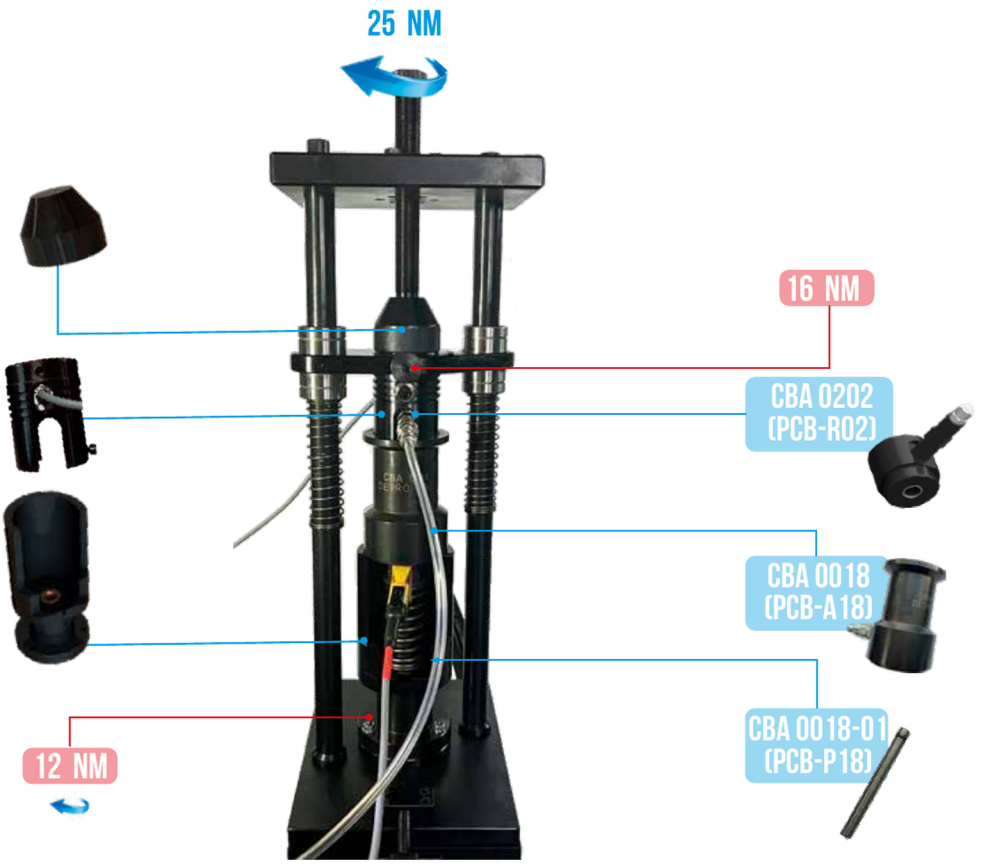

Обозначения по исходной схеме: сверяйте детали и тест-план с изделием.

Detroit N3 · Подключение и подготовка

Значения на иллюстрациях исходные. Применяйте проверенный тест-план изделия.



- убедиться в целостности уплотнительного кольца (007-010-19)
- 4 Nm
- при поджатии винта топливоприемная камера должна оставаться подвижной!
- винт не должен выступать из корпуса!



Воздушное охлаждение Load-cell - 1 бар

К блоку измерения


Вход (подача) - 5 бар

Выход (слив)



Подключение форсунки к стенду

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДАТЧИКА LOAD CELL

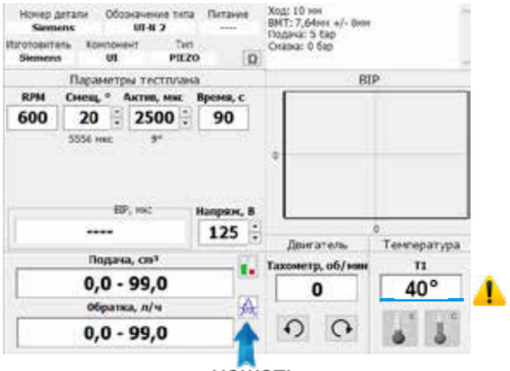

нажать



ПРОВЕРИТЬ УРОВЕНЬ МАСЛА!



Смазывание колец обязательно!
Необходимо удалить среднее уплотнителльное кольцо при его наличии
Настоятельно рекомендуем при тестировании насос-форсунки использовать новый ремкомплект.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕД ПЕРВЫМ ЗАПУСКОМ ПРОВЕРНУТЬ ВРУЧНУЮ МАХОВИК НА 360 ГРАДУСОВ

Значения приведены по исходной инструкции.